

# Anlage 2

lfd. Nr	BW-Nr	Seitenansicht	Zustandsnote	Substanznote	max VS	Prüfdatum	mögliche Handlungsansätze	Kosten der Ansätze	Schaden 1	Schaden 2	Schaden 3	Schaden 4	Schaden 5	Schaden 6	Belag	Geländer	Stahlarbeiten	Betonarbeiten	Holzarbeiten	Mauerwerksarbeiten	Schutzeinrichtungen	Leitungen	Entwässerung Konzept Abdichtung	Lagerbauteile	Gründungsarbeiten/ Böschungsarbeiten	Ersatzneubau
	048	Niederdhünn	1,00	0,00	0,00	2020	Unterhaltung	-																		
	069	Brunsbachsmühle	1,00	0,00	0,00	2020	Unterhaltung																			
	049	Niederflosbach	1,50	1,00	0,00	2020	Unterhaltung	-																		
	022	Buchholz	1,50	1,50	0,00	2020	Unterhaltung	750,00 €	Geländer Korr.Besch. Schadhaft S=0 V=1 D=0							x										
	037	Jägerhof	1,50	1,50	1,00	2019	Unterhaltung	500,00 €	Geländer Korr.Besch. Schadhaft S=0 V=1 D=0								x									
	042	Leiersmühle	1,50	1,50	1,00	2021	Unterhaltung	1.000,00 €	Geländer Korr.Besch. Schadhaft S=0 V=1 D=0	Längsriss mit Aussinterung S=0 V=0 D=1							x									
	019	Engsfeld	1,50	1,50	1,00	2018	Unterhaltung	1.500,00 €	kleinere Betonschäden am Überbau S=0 V=0 D=1	kleinere Korrosionsschäden an der Schutzeinrichtung S=0 V=0 D=1							x		x							
	033	Hof Biesenbach	1,00	1,00	1,00	2018	Unterhaltung	2.000,00 €	Geländerhöhe zu gering S=0 V=0 D=1	Geländer bewachsen S=0 V=0 D=1							x									
	035	Hofe Kupferberg	1,50	1,50	1,00	2019	Unterhaltung	7.500,00 €	Offene Längsfugen S=0 V=0 D=2	Gehwegbelag abgesackt S=0 V=0 D=1						x		x		x						
	065	Reithalle	1,50	1,50	0,00	2018	Unterhaltung	9.000,00 €	Schadhafte Korr.S.- Beschichtung der Hauptträger S=0 V=0 D=1	Hauptträger korrodiert S=0 V=0 D=2	OSS unvollständig und schadhaft S=0 V=0 D=1	Radwegbelag abgearbeitet S=0 V=0 D=1			x		x		x							
	070	Stillinghauser Weg	2,00	1,00	1,00	2021	Unterhaltung	3.000,00 €	Geländerhöhe zu gering S=0 V=1 D=0	Längsfugen nicht verfüllt S=0 V=0 D=2	Fehlstellen in Korr.S.- Besch. S=0 V=0 D=1	OS-System Platte abblättern S=0 V=0 D=2	Flügel schadhaft / zerstört S=1 V=0 D=1			x										
	008	Bahndamm Niederwipper	1,50	1,50	1,00	2019	Unterhaltung	5.000,00 €	Schadhafte Korr.S.- Beschichtung der Hauptträger S=0 V=0 D=1	Schadhafter Fahrbahnbelag S=0 V=1 D=0						x		x		x						
	080	Weststraße 2	2,00	1,50	1,00	2021	Unterhaltung	5.000,00 €	Widerlager mit Aussinterung S=0 V=0 D=2	Fahrbahnmarkierung abgearbeitet S=0 V=1 D=0	Schlammablagerung um Gewässerquerschnitt S=0 V=0 D=1	Sohle mit Geröll / Schlamm S=0 V=0 D=1							x		x			x		
	051	Niederkemrich	2,50	1,50	0,00	2021	Unterhaltung	3.500,00 €	Abplatzungen an versch. Bauteilen S=0 V=0 D=2	Abplatzungen Unterseite Platte S=0 V=0 D=3	Steinschüttung fehlt S=0 V=0 D=1												x		x	

lfd. Nr	BW-Nr	Seitenansicht	Zustandsnote	Substanznote	max VS	Prüfdatum	mögliche Handlungsansätze	Kosten der Ansätze	Schaden 1	Schaden 2	Schaden 3	Schaden 4	Schaden 5	Schaden 6	Belag	Geländer	Stahlarbeiten	Betonarbeiten	Holzarbeiten	Mauerwerksarbeiten	Schutzeinrichtungen	Leitungen	Entwässerung Konzept Abdichtung	Lagerbauteile	Gründungsarbeiten/ Böschungsarbeiten	Ersatzneubau
	091	Siebenborner Stiefen	2,00	2,00	1,00	2018	Unterhaltung	4.500,00 €	Konstruktiver Holzschutz fehlt S=0 V=0 D=2	Schmutzansammlung S=0 V=0 D=1															x	
	090	Siebenborner Stiefen	2,00	2,00	1,00	2018	Unterhaltung	4.500,00 €	Konstruktiver Holzschutz fehlt S=0 V=0 D=2	Geländerhandlauf gerissen S=0 V=1 D=1	Längsträger gerissen S=0 V=0 D=2						x								x	
	001	Ahe/ Wanderparkplatz	1,00	1,00	2,00	2018	Unterhaltung	500,00 €	Beschichtung abgeplatzt S=0 V=0 D=1	Beschichtung schadhaft S=0 V=0 D=1							x	x								
	025	Gaulbachtal	2,00	1,50	2,00	2021	Unterhaltung	10.000,00 €	Geländerhöhe zu gering S=0 V=2 D=0	Pfostenverankerung schadhaft S=0 V=0 D=2	Belag abgesackt S=0 V=1 D=1	Schlammablagerung S=0 V=0 D=1	Wasserauskoklung S=0 V=0 D=1		x	x	x									
	031	Herbstmühle	2,00	2,00	1,00	2021	Unterhaltung	3.500,00 €	Längsfuge im Belag fehlt S=0 V=0 D=2	Leitungsbefestigung korrofiert S=0 V=0 D=2	Geländer lose S=0 V=1 D=1	Sohle Treibgutansammlung S=0 V=0 D=1		x	x							x				
	064	Radiumstraße 02	2,00	2,00	2,00	2020	Unterhaltung	10.000,00 €	Abplatzungen mit freil. Bew. An versch. Bauteilen S=0 V=0 D=2	Belag abgesackt S=0 V=1 D=1	Längsfuge des Belags offen S=0 V=0 D=2	Längsrisse Widerlager S=0 V=0 D=2		x											x	
	002	Alte Mühle	2,00	2,00	2,00	2020	Sanierung	8.000,00 €	Abplatzungen mit freil. Bew. An versch. Bauteilen S=1 V=0 D=3	Schrammbordhöhe zu gering S=0 V=2 D=0	Belagfugen schadhaft S=0 V=0 D=2	Belagsausbrüche und Deformationen S=0 V=2 D=1	Korrosionsschutzanstrich schadhaft S=0 V=0 D=2	Geländerhöhe zu gering S=0 V=1 D=0	x	x		x				x				
	078	Wasserfuhr	2,00	2,00	1,00	2021	Unterhaltung	5.000,00 €	Geländer entspricht nicht den Vorgaben S=0 V=1 D=1	Abplazung mit freil. Bewehrung S=1 V=0 D=2	Geländer Schadhft S=0 V=0 D=2	Belag abgenutzt S=0 V=0 D=1	Gesims Trennriss S=1 V=0 D=2		x	x		x							x	
	030	Hausmannsplatz	2,00	2,00	1,00	2021	Unterhaltung	10.000,00 €	Belagsfugen offen S=0 V=0 D=2	Betondeckung der Kappe zu gering S=0 V=0 D=2	Durchdrückendes Wasser über die Auflagerbank S=0 V=0 D=2	Betonabplatzngen an versch. Bauteilen S=0 V=0 D=1	Schadhafter Kolkschutz S=0 V=0 D=2			x		x							x	
	087	Am Stauweiher 2	2,00	2,00	2,00	2021	Unterhaltung	5.000,00 €	Gehwegbelag gesetzt S=0 V=2 D=0	Abplatzungen im Wideragerbereich S=0 V=0 D=2	Widerlager Feuchte Stellen S=0 V=0 D=1	Flügel gerissen oben S=1 V=0 D=1		x				x							x	
	072	Surgeres-Platz	2,00	2,00	1,00	2020	Unterhaltung	10.000,00 €	Geländerhöhe zu gering S=0 V=1 D=0	Gewässersohle Auskoklung S=1 V=0 D=2	Überbau geringe Abplatzungen S=0 V=0 D=2						x	x	x						x	
	079	Weststraße 01	2,00	2,00	1,00	2020	Unterhaltung	9.000,00 €	Überbau Abpl. mit freil. Bewehrung und Hohlstellen S=1 V=0 D=3	Geländerhöhe zu gering S=0 V=1 D=0	OSS unvollständig und schadhft S=0 V=0 D=1	Geländer stark verrostet mit Lochfraß S=1 V=1 D=3		x	x											
	055	Obergraben Klaswipper	2,00	2,00	1,00	2019	Unterhaltung	7.000,00 €	Überbau Abpl. mit freil. Bewehrung S=1 V=0 D=2	Schadhafte Geländerbeschichtung S=0 V=0 D=2	Belagrisse S=0 V=0 D=2	Belagfugen offen S=0 V=1 D=2	Überbau Aussinterung S=0 V=0 D=2		x	x		x							x	
	024	Gartenstraße	2,00	2,00	1,00	2021	Unterhaltung	10.000,00 €	OS-System Kappe schadhft S=0 V=0 D=2	Belagrisse Hinterfüllungsbereich S=0 V=0 D=2	Geländer schadhft S=0 V=2 D=1	Feuchtigkeit auf dem Widerlager S=0 V=0 D=2	Treibgutansammlung an Gasleitung S=0 V=1 D=1		x	x							x	x		

lfd. Nr	BW-Nr	Seitenansicht	Zustandsnote	Substanznote	max VS	Prüfdatum	mögliche Handlungsansätze	Kosten der Ansätze	Schaden 1	Schaden 2	Schaden 3	Schaden 4	Schaden 5	Schaden 6	Belag	Geländer	Stahlarbeiten	Betonarbeiten	Holzarbeiten	Mauerwerksarbeiten	Schutzeinrichtungen	Leitungen	Entwässerung Konzept Abdichtung	Lagerbauteile	Gründungsarbeiten/ Böschungsarbeiten	Ersatzneubau	
	076	Unterschwarzen	2,00	2,00	2,00	2019	Unterhaltung	5.000,00 €	Nicht wirksame Böschungsbefestigung S=0 V=0 D=2	Wellstahlprofil Lochfraßkorrosion S=1 V=0 D=3	Geländerhöhe zu gering S=0 V=2 D=0														x		
	060	Ostlandstraße	2,00	2,00	1,00	2021	Unterhaltung	10.000,00 €	Fugendichtungsmaterial nicht haftend S=0 V=0 D=1	Unterbau Abplageplatz S=0 V=0 D=2	Widerlager großfl. hohlklingend S=0 V=0 D=2	Gehwegbelag uneben S=0 V=1 D=0	Pfostenverankerung locker S=0 V=1 D=2	Entwässerung über Konstruktionsflächen S=0 V=0 D=2	x	x		x						x			
	081	Neyehof	2,50	2,00	0,00	2021	Unterhaltung	20.000 €	Wandung durchfeuchtet S=1 V=0 D=2	Offene Fuge zwischen Teilbauwerken S=0 V=0 D=2	Naturstein fehlt S=1 V=0 D=3	Steine beginnend zerfallen S=0 V=0 D=2								x			x				
	018	Egerpohl	2,50	2,00	1,00	2021	Unterhaltung	10.000,00 €	Belag gerissen S=0 V=0 D=2	Belagsfugen offen S=0 V=0 D=2	Abplatzungen mit freil. Bew. An versch. Bauteilen S=0 V=0 D=2	Kolkschutz schadhaf / zerstört S=2 V=0 D=2	fehlende Pflastersteine S=2 V=1 D=2		x	x		x									
	041	Kupferberg	2,50	2,50	1,00	2021	Unterhaltung	12.000,00 €	Überbau Abpl. mit freil. Bewehrung S=1 V=0 D=2	Flügel Verblendung gekippt S=1 V=0 D=1	Unterbau Abpl. mit freil. Bewehrung S=1 V=0 D=2	Absackung Gehwegbelag S=0 V=1 D=0	Belagrisse S=0 V=0 D=2	Geländer schadhaf S=0 V=0 D=3	x	x		x						x			
	012	Böswipper	2,50	2,00	1,00	2021	Unterhaltung	6.000,00 €	Flügel abgeplatzt S=0 V=0 D=1	Pflasterbelag abgesackt S=0 V=1 D=1	Schadhafte Geländerbeschichtung S=0 V=0 D=2	Belagsfugen offen S=0 V=1 D=2	Sohle ausgewaschen S=0 V=0 D=3				x			x							
	005	Am Stauweiher	2,50	2,00	2,00	2021	Sanierung	7.000,00 €	Offene Belagsfugen S=0 V=0 D=2	Korrosion der Leitungsbefestigung S=1 V=0 D=2	Belag abgesackt S=0 V=1 D=1	Geländerhöhe zu gering und fehlende Bereiche S=0 V=2 D=0	Ausbrüche und Schadhafte Stellen Belag S=0 V=0 D=2	Kolkschutz ausgespült S=0 V=0 D=2	x	x							x				
	088	Neumühle	2,50	2,00	1,00	2020	Unterhaltung	8.000,00 €	Arbeitsfugen undicht S=0 V=0 D=2	Fertigteile Abpl. mit freil. Bewehrung und Hohlstellen S=0 V=0 D=2	Geländer fehlt S=0 V=1 D=1	Schutzplanke zu hoch S=0 V=1 D=0					x		x			x		x		x	
	074	Thönniesbrücke	2,50	2,50	2,00	2021	Unterhaltung	20.000,00 €	Überbau Abpl. mit freil. Bewehrung S=0 V=0 D=2	Fallrohre undicht / nicht fachgerecht abgedichtet S=0 V=0 D=2	Unterläufige Kappe S=1 V=0 D=3	Offene Längsfugen S=0 V=0 D=2	Belag gerissen + verdrückt S=0 V=0 D=2	Geländerhöhe zu gering S=0 V=1 D=0	x	x		x						x			
	082	Ohl	3,00	1,00	2,00	2019	Ersatzneubau	75.000,00 €	Korrosion des Haupttragwerks S=0 V=0 D=2	Gerissene und abgesackte Holzbohlen S=0 V=1 D=0	Feuchter und rutschiger Bohlenbelag S=0 V=2 D=1	Zu breite Fugen zwischen den Bohlen S=0 V=2 D=0															x
	015	Bruch_2	3,00	2,00	2,00	2020	Instandsetzung	15.000,00 €	Gefahr durch Bewuchs S=0 V=0 D=2	Fehlende Schutzplanke S=0 V=2 D=0	Beschädigte Geländerbauteile S=0 V=1 D=0											x					
	004	Am Hochhaus	3,00	2,00	2,00	2020	Unterhaltung	20.000,00 €	Betondeckung zu gering S=0 V=0 D=2	Abplatzungen mit freil. Bew. An versch. Bauteilen S=1 V=1 D=2	Belag Spurrinnen S=0 V=2 D=0	Geländer beschädigt S=0 V=1 D=1			x	x		x									
	071	Straßenrücke Böswipper	3,00	3,00	2,00	2018	Sanierung	70.000,00 €	Gerissene Wandung S=1 V=0 D=2	Wandung durchfeuchtet S=0 V=0 D=2	Wandung fehlende Steine S=1 V=0 D=3	Mauerwerks ausgewaschen S=1 V=0 D=2	Unterspülte Geländerfundamente S=1 V=0 D=1	Böschung abgesackt und ausgewaschen S=0 V=2 D=1	x	x			x				x		x		
	073	Teufelsbrücken	3,00	2,00	2,00	2019	Instandsetzung	50.000,00 €	Überbau großflächig korrodiert S=1 V=0 D=3	Geländer nicht fachgerecht S=0 V=1 D=0	Belag abgesackt S=0 V=2 D=0	Widerlager Unterspült S=1 V=0 D=3			x	x	x									x	

lfd. Nr	BW-Nr	Seitenansicht	Zustandsnote	Substanznote	max VS	Prüfdatum	mögliche Handlungsansätze	Kosten der Ansätze	Schaden 1	Schaden 2	Schaden 3	Schaden 4	Schaden 5	Schaden 6	Belag	Geländer	Stahlarbeiten	Betonarbeiten	Holzarbeiten	Mauerwerksarbeiten	Schutzeinrichtungen	Leitungen	Entwässerung Konzept Abdichtung	Lagerbauteile	Gründungsarbeiten/Böschungsarbeiten	Ersatzneubau
	016	Buchholz	3,00	2,00	2,00	2018	Instandsetzung	25.000,00 €	Stirnwand Abpl. mit freil. Bewehrung S=1 V=0 D=3	Auskolkung umliegendes Gelände S=1 V=0 D=2	Böschungsbefestigung zerfallen S=1 V=0 D=3	Abgesackte Böschung S=0 V=2 D=0	Fahrbahnbelag Ausbrüche t=12cm S=0 V=2 D=0	Geländer nicht Vorschriftenmäßig S=0 V=2 D=0	x	x		x							x	
	059	Ohler Wiesen	2,50	2,00	2,00	2021	Unterhaltung	20.000,00 €	Überbau korrodiert S=0 V=0 D=1	Abgeplatzter Lagersockel S=0 V=0 D=2	Belag abgearbeitet und abgeplatzt S=0 V=1 D=2	Verbogener Füllstab S=0 V=2 D=0	Geländer unter Bauwerk ausgespült S=0 V=1 D=0		x	x	x	x		x					x	
	040	Kohlgrube	3,00	2,00	1,00	2018	Ersatzneubau	125.000,00 €	Geländerpfosten durchgerostet S=1 V=0 D=3	Wandung Fehlstelle S=1 V=0 D=2	Geländer zu niedrig S=0 V=1 D=0	Böschung ausgespült S=0 V=1 D=1	Beginnende Belagsschäden, S=0 V=0 D=0												x	
	006	Anwesen Eilentropp / Neyetal	3,00	2,00	2,00	2021	Instandsetzung	50.000 €	Geländer verfault S=1 V=1 D=2	Geländeranschluss nicht fachgerecht S=0 V=2 D=0	Undichte Längs und Quertugen S=0 V=0 D=1	Betondeckung zu gering S=0 V=0 D=2	Überbau Abpl. mit freil. Bewehrung S=0 V=0 D=2	Gelände abgesackt S=1 V=0 D=2			x		x				x		x	
	058	Oberlütgenau	3,00	2,00	2,00	2020	Instandsetzung	20.000 €	Schutzeinrichtung fehlt S=0 V=2 D=0	Rahmenstiel Betonabplatzung S=1 V=0 D=2	Bewuchs S=0 V=0 D=1								x		x		x			
	017	Bushaltestelle Ommerborn	2,50	2,00	2,00	2018	Ersatzneubau	200.000 €	Abdichtung schadhaft / Aussinterung Wandung S=0 V=0 D=2	Überbau Abpl. mit freil. Bewehrung und Hohlstellen S=0 V=0 D=2	Stirnwände felender Fugenmörtel S=0 V=0 D=1	Fehlende Absturzsicherung S=0 V=2 D=0	Schutzplanke nicht vorschriftsmäßig S=0 V=0 D=2													x
	028	Hämmern Fußgängerbrücke	3,00	2,50	2,00	2021	Instandsetzung	50.000 €	Angerosteter Längsträger S=1 V=0 D=3	Geländer nicht fachgerecht S=0 V=1 D=0	Pfeiler Riss mit Aussinterung S=0 V=0 D=2	Fugenmörtel des Unterbaus schadhaft S=1 V=0 D=2	Belag nicht rutschhemmend S=0 V=2 D=0	Gelände unter Bauwerk abgesackt S=2 V=0 D=2	x	x	x		x						x	
	067	Schwickertzhäuser	3,00	2,50	2,00	2021	Instandsetzung	65.000,00 €	Abplatzung mit freil. Bewehrung S=2 V=0 D=3	Tragendes Mauerwerk unterspült S=2 V=0 D=3	Flügel unterstromig abgesackt S=1 V=0 D=2	freiliegende Kappe Vorbord S=0 V=2 D=0	Sohlbefestigung ausgewaschen S=1 V=0 D=1					x		x	x				x	
	044	Neuenhaus	3,00	2,50	3,00	2021	Instandsetzung	20.000,00 €	Riegelabplatzung m.freil. Bew. S=2 V=0 D=3	Schutzrohr Treibgutansammlung S=0 V=0 D=2	Schutzplanke Anprallschaden S=1 V=3 D=2	einfache Schutzplanke entspricht nicht den Vorschriften S=0 V=3 D=0					x		x		x	x				
	066	Ritterlöb	3,00	3,00	1,00	2021	Ersatzneubau	120.000,00 €	Überbau brüchig und durchfeuchtet S=1 V=0 D=3	Unterbau ausgewaschen S=2 V=0 D=3	Falscher Geländertyp S=0 V=1 D=0	Flügel schadhaft / zerstört S=2 V=0 D=3	Lockere Steine des Mauerwerks S=2 V=1 D=3													x
	083	Kerspe	3,00	3,00	2,00	2021	Instandsetzung	60.000,00 €	Mehrfach fehlende Steine im Widerlager S=1 V=0 D=3	Größere Ausbruchstellen Widerlager S=2 V=0 D=3	Abschlussprofil freiliegt S=0 V=1 D=1	Anschluss ESP-Geländer nicht fachgerecht S=0 V=2 D=0	Flügel verschoben S=2 V=0 D=2	Geländerhöhe zu gering S=0 V=2 D=0	x	x				x	x					
	010	Baumhof	3,00	3,00	0,00	2018	Sanierung	50.000 €	Fertigteiltröhre gebrochen S=1 V=0 D=3	Fertigteiltröhre durchgehend gerissen S=1 V=0 D=3	Auskolkung in der Böschung S=1 V=0 D=2	Fertigteiltröhre gering gekippt S=1 V=0 D=2					x					x			x	
	068	Siedlung Nagelsbüchel	3,00	3,00	3,00	2021	Sanierung	90.000 €	Überbau Abpl. mit freil. Bewehrung S=1 V=0 D=3	Unterbau Abpl. mit freil. Bewehrung S=1 V=0 D=3	Erweiterung der Absturzsicherung S=0 V=3 D=0	Gründungsgeländer freiliegend S=0 V=0 D=2					x	x		x						
	043	Nagelsbüchel	3,00	3,00	2,00	2021	Sanierung	125.000 €	Überbau Abpl. mit freil. Bewehrung und Hohlstellen S=2 V=0 D=3	Hauptträger großflächig Verrostet S=0 V=0 D=2	Nicht fachgerechte Abdichtung (Unterseite) S=0 V=0 D=2	Fehlende Abdichtung (Oberseite) S=0 V=0 D=2	Böschungsbefestigung abgängig S=2 V=0 D=2	Geländer nicht fachgerecht S=0 V=2 D=0	x	x	x	x		x	x		x		x	

lfd. Nr	BW-Nr	Seitenansicht	Zustandsnote	Substanznote	max VS	Prüfdatum	mögliche Handlungsansätze	Kosten der Ansätze	Schaden 1	Schaden 2	Schaden 3	Schaden 4	Schaden 5	Schaden 6	Belag	Geländer	Stahlarbeiten	Betonarbeiten	Holzarbeiten	Mauerwerksarbeiten	Schutzeinrichtungen	Leitungen	Entwässerung Konzept Abdichtung	Lagerbauteile	Gründungsarbeiten/ Böschungsarbeiten	Ersatzneubau
	056	Obergraben Niedergaul	3,00	3,00	2,00	2018	Ersatzneubau	85.000 €	Überbau Abpl. mit freil. Bewehrung S=2 V=0 D=3	Geländerbeschichtu ng abgeplatzt S=0 V=0 D=2	Schlechte Betonqualität S=1 V=0 D=3	Geländerhöhe zu gering S=0 V=2 D=0													x	
	075	Untere Straße	3,00	3,00	3,00	2021	Sanierung	120.000 €	Kragarm Stalaktitenbildung S=0 V=0 D=2	Überbau Abpl. mit freil. Bewehrung und Hohlstellen S=2 V=0 D=3	Walzträger Blattrost S=2 V=0 D=3	Deformierter Belag S=0 V=3 D=1	Geländerhöhe zu gering S=0 V=1 D=0	Sohle Geröll / Schlamm S=0 V=0 D=2	x	x	x	x	x			x		x		
	089 (DL65)	Neumühle	3,00	3,00	1,00	2018	Ersatzneubau	150.000 €	Längsträger mit Blattrost S=1 V=0 D=3	Widerlager ausgewaschen S=1 V=0 D=3	Großflächige Durchfeuchtung S=0 V=0 D=2														x	
	007	Bahnbrücke Böswipper	3,00	3,00	0,00	2018	Sanierung	85.000 €	Ausgeprägte Mauerwerksausbrü che in der Wandung S=2 V=0 D=3	Wandung großflächig ausgesintert S=0 V=0 D=2	Ausgewaschene Bausubstanz im Bereich der Wasser- wechselzone S=1 V=0 D=2	Korrosionsschutz- beschichtung Geländer schadhaft S=0 V=0 D=1				x		x		x		x				
	052	Niederklüppelberg (Bauwerk aus dem Verkehr genommen)	3,00	3,00	1,00	2018	Sanierung	100.000 €	Gestörtes Gefüge (Ausbruch Mörtel) S=2 V=0 D=3	Stirnwand Abplatzung S=2 V=0 D=3	Quervorspannung korrodiert S=0 V=0 D=2	Fehlende Steine Unterbau S=2 V=0 D=3	Schadhafte Abdichtung und Drückendes Wasser S=0 V=0 D=2	Nicht geschützte Längsleitungen S=1 V=0 D=2	x		x	x		x		x	x		x	
	036	Im Hagen	3,00	3,00	2,00	2019	Instandsetzung	150.000 €	Flansch verrostet mit Blattrostbild S=2 V=0 D=4	Geländerhöhe zu niedrig (8cm) S=0 V=2 D=1	Beschädigte Geländerbauteile S=0 V=1 D=3	Korrosionsschutzbes chichtung schadhaft S=0 V=0 D=2	Brückenlager verrostet S=0 V=0 D=2	Unterbau schadstellen S=1 V=0 D=2	x	x	x	x					x	x		
	047	Niederbennigrath	3,00	2,50	3,00	2021	Ersatzneubau	150.000 €	Fugenmörtel der Wandung herausgebrpchen S=2 V=0 D=3	Wandung mit durchdrückendem Wasser und Ausintierungen S=0 V=0 D=2	Stirnwand brüchig S=1 V=0 D=3	Schutzplanke nicht wirksam S=1 V=3 D=1	Flügel schadhaft / zerstört S=1 V=0 D=3	Widerlager unterspült S=2 V=0 D=2	x	x			x	x		x		x	x	
	014	Bruch_01	Rahmen: 1,5 WIB- Konstrukti on: 3,0	Rahmen: 1,5 WIB- Konstrukti on: 3,0	2,00	2019	Sanierung/Ersatzneubau	180.000 €	Stahlträger verrostet S=1 V=0 D=3	Rahmenstiel Betonabplatzung S=1 V=0 D=3	Längsriß im Widerlager S=1 V=0 D=2	Baumbewuchs S=1 V=0 D=2	Brüstungshöhe zu gering (65cm) S=0 V=2 D=0	Belagsriß S=0 V=1 D=2	x			x								x
	077	Voßkuhle	3,00	2,00	3,00	2018	Ersatzneubau	250.000 €	Schutzeinrichtung nur begrenzt wirksam S=0 V=3 D=0	Geländer fehlt, Schutzplanke als Geländerersatz S=0 V=1 D=0	Belag gerissen und Hohlklingend S=0 V=0 D=2	Verankerung der Schutzplanke korrodiert S=0 V=0 D=1	Walzträger korrodiert S=0 V=0 D=2		x	x	x				x					
	029	Hämmern Obergraben	3,00	2,00	3,00	2018	Instandsetzung	35.000 €	Geländer nicht ausreichend S=0 V=3 D=0	Geländer nicht vorschriftsmäßig S=0 V=2 D=0	Fehlende Geländersegmente S=0 V=3 D=0	Beschädigter Fugenmörtel S=0 V=0 D=2	Abdeckkappen beschädigt / verschoben S=0 V=0 D=2	Bauwerksbewuchs S=0 V=0 D=1		x			x							
	032	Hausmannsplatz/ Turbinenhaus	3,50	3,50	1,00	2021	Sanierung	80.000 €	OS-System Abgeblättert S=0 V=0 D=1	Widerlager fehlender Mörtel + lockere Steine S=1 V=0 D=2	Unterbau Abplgeplatzt S=3 V=0 D=4	Leitungsbefestigung mit Korrosionsspuren S=1 V=0 D=3	Hauptträger Querrisse S=0 V=1 D=2	Widerlagerwand Längsriß S=2 V=0 D=3		x		x		x		x				
	021	Friedrichstal	3,50	3,00	3,00	2021	Ersatzneubau	200.000 €	Flügel schadhaft / zerstört S=1 V=0 D=2	Naturstein lose S=1 V=0 D=3	Überbau durchfeuchtet S=0 V=0 D=2	Flügel gerissen S=1 V=0 D=3	Kappe gebrochen S=1 V=3 D=3	Böschung unterpült S=1 V=0 D=3												x
	011	Kupferberg/Teiche	3,00	3,00	1,00	2018	Ersatzneubau	150.000 €	Unterspülter Flügel S=1 V=0 D=3	Längsträger Verrostet S=0 V=0 D=2	Gekippter Flügel S=1 V=0 D=2	Fehlender Kolkenschutz S=0 V=0 D=1														x
	053	Oberflosbach	3,00	3,00	2,00	2012	Ersatzneubau	160.000 €																		x

ifd. Nr	BW-Nr	Seitenansicht	Zustandsnote	Substanznote	max VS	Prüfdatum	mögliche Handlungsansätze	Kosten der Ansätze	Schaden 1	Schaden 2	Schaden 3	Schaden 4	Schaden 5	Schaden 6	Belag	Geländer	Stahlarbeiten	Betonarbeiten	Holzarbeiten	Mauerwerksarbeiten	Schutzeinrichtungen	Leitungen	Entwässerung Konzept Abdichtung	Lagerbauteile	Gründungsarbeiten/ Böschungsarbeiten	Ersatzneubau
	026	Güttenhausen	3,00	3,00	3,00	2018	Ersatzneubau	280.000 €																	x	
	020	Erste Mühle	3,50	3,50	1,00	2021	Sanierung	150.000 €	Zerfallener Flügel S=2 V=0 D=4	Verschiebungen im Widerlagerbereich S=2 V=0 D=3	Pfeilerschaft unterspült S=1 V=0 D=3	Bewuchs der Verband-Fugen S=1 V=0 D=2	MW-Verband gestört (offene Mörtel-Fugen im WL) S=1 V=0 D=2						x				x	x		
	003	Altenhof	3,50	3,50	2,00	2018	Ersatzneubau	200.000 €	Freiliegende korrodierte Bewehrung S=2 V=0 D=3	Lagerkonstruktion Rost mit Querschnittsschwächung S=2 V=0 D=3	Unebener Belag mit Ausbrüchen S=0 V=2 D=2	Bankett abgängig S=1 V=2 D=2													x	
	009	Ballsiefen	3,50	3,50	2,00	2021	Ersatzneubau	200.000,00 €	Kolkchutz unterspült S=3 V=0 D=3	Flügel schadhaf / zerstört S=2 V=0 D=3	Pflasterung zerstört S=2 V=0 D=3	Widerlager unterspült S=3 V=0 D=3	Schutzplanke nicht fachgerecht S=0 V=2 D=0				x		x	x		x		x	x	
	038	Jörgensmühle	4,00	3,00	3,00	2018	Ersatzneubau	200.000 €	Zerfallenes Mauerwerk S=2 V=0 D=3	Abdichtung schadhaf S=0 V=0 D=2	Verrostete Mauerwerksanker S=0 V=3 D=0	Geländer nicht ausreichend und teilweise nicht vorhanden S=0 V=3 D=0													x	
	027	Neuensturmberg/ Obergraben	4,50	3,50	3,00	2019	Ersatzneubau	250.000 €	Verformtes Tragwerk S=3 V=1 D=4	Schiefstellung S=2 V=0 D=4	Flügel schadhaf / zerstört S=3 V=0 D=4	Stirnwand schadhaf S=3 V=0 D=4	Abdichtung schadhaf S=0 V=0 D=2	Zuwegung nicht vorhanden S=0 V=3 D=0						x	x			x	x	x
	034	Hof / Heid	4,00	3,50	2,00	2021	Ersatzneubau	250.000 €	Scheitel abgebrochen S=3 V=0 D=3	Scheitel herausgebrochen S=3 V=0 D=3	Flügel beginnend unterspült S=2 V=0 D=2	Wandung bereichsweise zerfallen S=2 V=0 D=2	Schutzeinrichtung nicht ausreichend S=0 V=2 D=0	Bankett abgängig S=1 V=2 D=2												x
	054	Obergraben Egerpohl	4,50	4,00	2,00	2021	Ersatzneubau	250.000 €	Mauerwerk durchfeuchtet S=0 V=0 D=2	Tragendes Mauerwerk gebrochen und zerfallen S=3 V=0 D=4	MW-Verband gestört (ausgewaschene Fugen) S=1 V=0 D=3	zerstörter Flügel S=1 V=0 D=3	unzureichende Absturzsicherung S=0 V=3 D=0													x
	013	Brochhagenberg	4,50	4,00	2,00	2021	Ersatzneubau	150.000,00 €	Rahmenstiel gekippt S=4 V=0 D=4	Rahmenecke gerissen S=4 V=0 D=4	Rahmenstiel unterspült S=2 V=0 D=3	Rahmen abgesackt S=2 V=0 D=2	Pfostenver- ankerung nicht kraftschlüssig S=1 V=2 D=1													x
	050	Niedergaul	4,50	4,50	4,50	2021	Ersatzneubau	250.000,00 €	Brücke ist zerstört																	x